

Istruzioni d'uso

VEGASWING 51

- interruttore statico

Con indicazione dello stato ampliata



Document ID:
41045



Vibrazione

Sommario

1	Il contenuto di questo documento	
1.1	Funzione	4
1.2	Documento destinato ai tecnici	4
1.3	Significato dei simboli	4
2	Criteri di sicurezza	
2.1	Personale autorizzato	5
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	5
2.3	Uso errato - avvertenza.	5
2.4	Normative generali di sicurezza.	5
2.5	Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio.	6
2.6	Conformità CE	6
2.7	Salvaguardia ambientale.	6
3	Descrizione del prodotto	
3.1	Struttura.	7
3.2	Metodo di funzionamento	8
3.3	Calibrazione	9
3.4	Stoccaggio e trasporto	9
4	Montaggio	
4.1	Avvertenze generali	10
4.2	Indicazioni di montaggio	12
5	Collegamento all'alimentazione in tensione	
5.1	Preparazione del collegamento	14
5.2	Schema elettrico	15
6	Messa in servizio	
6.1	Indicazione stato di commutazione	19
6.2	Simulazione	19
6.3	Tabella funzioni	20
7	Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi	
7.1	Manutenzione.	21
7.2	Eliminazione di disturbi	21
7.3	Riparazione dell'apparecchio.	22
8	Ampliamento	
8.1	Sequenza di smontaggio.	23
8.2	Smaltimento.	23
9	Appendice	
9.1	Caratteristiche tecniche.	24
9.2	Dimensioni.	27

Finito di stampare: 27-09-2011

1 Il contenuto di questo documento

1.1 Funzione

Queste -Istruzioni d'uso- forniscono le informazioni necessarie al montaggio, al collegamento e alla messa in servizio, nonché importanti indicazioni relative alla manutenzione e all'eliminazione di disturbi. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante dell'apparecchio, in un luogo facilmente raggiungibile, accanto allo strumento.

1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste -Istruzioni d'uso- sono destinate a personale qualificato, che deve prenderne visione e applicarle.

1.3 Significato dei simboli



Informazioni, consigli, indicazioni

Questo simbolo identifica utili informazioni ausiliarie.



Attenzione: l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare disturbi o errori di misura.

Avvertenza: l'inosservanza di questo avvertimento di pericolo può provocare danni alle persone e/o all'apparecchio.

Pericolo: l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni all'apparecchio.



Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



Passi operativi

Questa freccia indica un singolo passo operativo.



Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.

2 Criteri di sicurezza

2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in queste -Istruzioni d'uso- devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Il VEGASWING 51 è un sensore per il rilevamento della soglia di livello.

Informazioni dettagliate relative al campo d'impiego sono contenute nel capitolo "*Descrizione del prodotto*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le -Istruzioni d'uso- ed eventuali istruzioni aggiuntive.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

2.3 Uso errato - avvertenza

Un uso di questo apparecchio non appropriato o non conforme alle normative può provocare rischi funzionali dell'apparecchio, possono per es. verificarsi situazioni di troppo-pieno nel serbatoio o danni a componenti del sistema, causati da montaggio o installazione errati.

2.4 Normative generali di sicurezza

L'apparecchio corrisponde al suo livello tecnologico se si rispettano le normali prescrizioni e direttive. L'operatore deve rispettare le normative di sicurezza di questo manuale, gli standard d'installazione nazionali, le condizioni di sicurezza e le misure di prevenzione contro gli infortuni in vigore.

L'apparecchio deve funzionare solo in condizioni tecniche di massima sicurezza. È responsabilità dell'operatore assicurare un funzionamento dell'apparecchio esente da disturbi.

È inoltre compito del gestore garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

2.5 Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio

Rispettare i contrassegni di sicurezza e le indicazioni presenti sull'apparecchio.

2.6 Conformità CE

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali delle direttive CE. Applicando il contrassegno CE, VEGA conferma che il controllo è stato eseguito con successo. La dichiarazione di conformità CE è disponibile nel menu Downloads sul sito www.vega.com.

2.7 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni di queste -Istruzioni d'uso- per la salvaguardia ambientale:

- Capitolo "*Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo "*Smaltimento*"

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura

Materiale fornito

La fornitura comprende:

- interruttore di livello VEGASWING 51
- Magnete di prova
- Documentazione
 - Queste -Istruzioni d'uso-
 - Eventuali certificati

Componenti

Il VEGASWING 51 è costituito dai seguenti componenti:

- Custodia con elettronica
- Attacco di processo con diapason

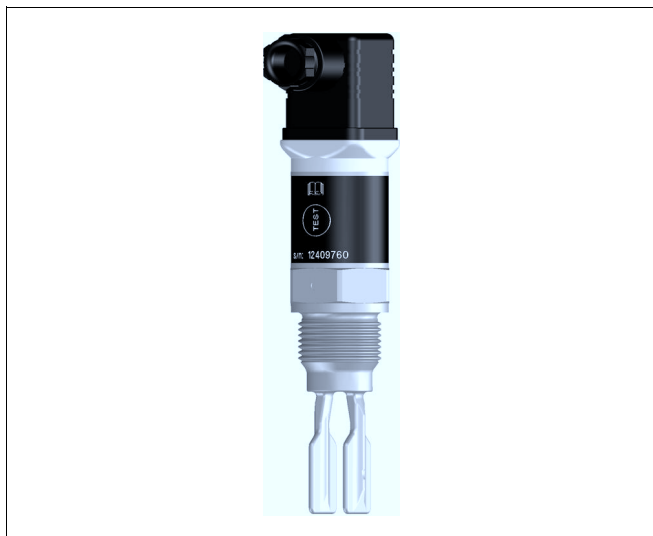


Figura 1: VEGASWING 51

Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:

- Numero di articolo
- Numero di serie
- Caratteristiche tecniche
- Numeri articoli documentazione

Il numero di serie vi consente di visualizzare, via www.vega.com, "VEGA Tools" e "serial number search" i dati di fornitura dell'apparecchio. Trovate il numero di serie non solo sulla targhetta d'identificazione esterna all'apparecchio, ma anche all'interno dell'apparecchio.

3.2 Metodo di funzionamento

Campo d'impiego

Il VEGASWING 51 è un sensore di livello a diapason per il rilevamento di soglie impostate.

È stato realizzato per l'impiego in tutti i settori della tecnologia e dei procedimenti industriali e può essere usato su liquidi.

Applicazioni tipiche sono la protezione di troppo-pieno e contro il funzionamento a secco. Grazie al diapason lungo solo 40 mm, il VEGASWING 51 può essere montato non solo su serbatoi, ma anche su tubazioni a partire da DN 32. Il sistema di misura semplice e robusto del VEGASWING 51 garantisce un funzionamento indipendente dalle caratteristiche chimiche e fisiche del materiale da misurare.

Turbolenze, bolle d'aria, formazioni di schiuma, adesioni, forti vibrazioni esterne o alternanza di prodotti non pregiudicano la precisione di misura.

Autocontrollo d'efficienza

L'unità elettronica del VEGASWING 51, attraverso l'elaborazione della frequenza, verifica le seguenti possibili avarie:

- forte corrosione o danneggiamento del diapason
- perdita della vibrazione
- interruzione del collegamento verso gli elementi piezoelettrici

L'identificazione di un disturbo di funzionamento o la caduta dell'alimentazione in tensione determinano una particolare condizione d'intervento dell'elettronica: apertura dell'interruttore statico (condizione sicura).

Principio di funzionamento

Il diapason viene eccitato da un sistema piezoelettrico e vibra sulla propria frequenza di risonanza meccanica, pari a ca. 1100 Hz. La frequenza varia quando il diapason è coperto dal prodotto. Questa variazione è rilevata dall'unità elettronica e trasformata in un segnale d'intervento.

Alimentazione in tensione

Il VEGASWING 51 è un apparecchio compatto, non necessita perciò di un sistema d'elaborazione separato. L'elettronica integrata elabora il segnale di livello e fornisce un segnale d'intervento, che consente d'azionare direttamente un apparecchio collegato a valle (per es. un dispositivo d'allarme, un PLC, una pompa ecc.).

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "Caratteristiche tecniche".

3.3 Calibrazione

La condizione d'intervento del VEGASWING 51 può essere controllata senza aprire la custodia (spia luminosa). Potete misurare prodotti con densità $> 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3).

3.4 Stoccaggio e trasporto

Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo secondo la normativa DIN EN 24180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio degli apparecchi standard è di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltire il materiale dell'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare
- Evitare urti meccanici

Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi "*Appendice - Caratteristiche tecniche - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

4 Montaggio

4.1 Avvertenze generali

Idoneità alle condizioni di processo

Assicuratevi che tutti gli elementi dell'apparecchio presenti nel processo, in particolare il sensore, la guarnizione e l'attacco di processo, siano adatti alle condizioni di processo esistenti, con particolare riferimento alla pressione e alla temperatura, nonché alle caratteristiche chimiche del prodotto.

Tutte le informazioni pertinenti sono contenute nel capitolo "Caratteristiche tecniche" e/o sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio.

Punto d'intervento

In linea di principio il VEGASWING 51 può essere montato in qualsiasi posizione, purché il diapason si trovi all'altezza del punto di intervento desiderato, che a sua volta varia a seconda della posizione di montaggio.

Il punto d'intervento si riferisce al prodotto acqua ($1 \text{ g/cm}^3/0.036 \text{ lbs/in}^3$). Il punto d'intervento dell'apparecchio varia nel caso in cui il prodotto abbia una densità diversa da quella dell'acqua.

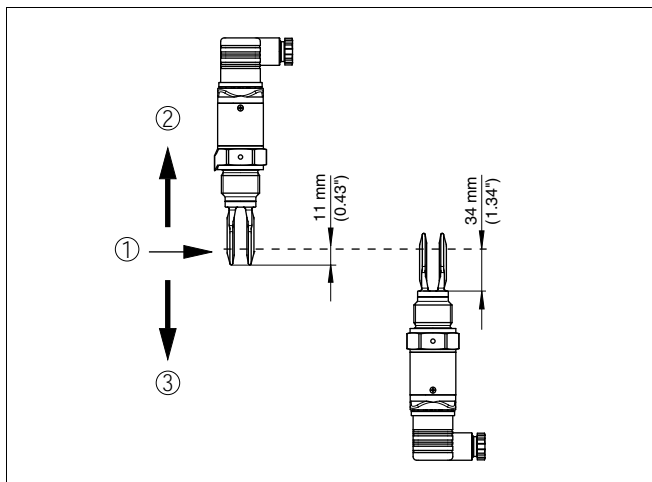


Figura 2: Montaggio verticale

- 1 Punto d'intervento
- 2 Punto d'intervento con bassa densità
- 3 Punto d'intervento con densità elevata

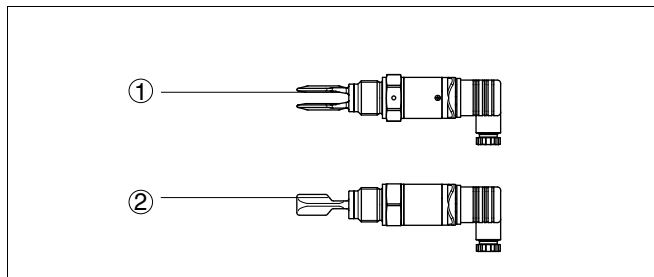


Figura 3: Montaggio orizzontale

- 1 Punto d'intervento
- 2 Punto d'intervento (posizione di montaggio consigliata, soprattutto su prodotti adesivi)

Umidità

Usare il cavo consigliato (vedi capitolo "Collegamento all'alimentazione in tensione") e serrare a fondo il pressacavo.

Per proteggere ulteriormente il vostro VEGASWING 51 da infiltrazioni d'umidità, girate verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo. In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.

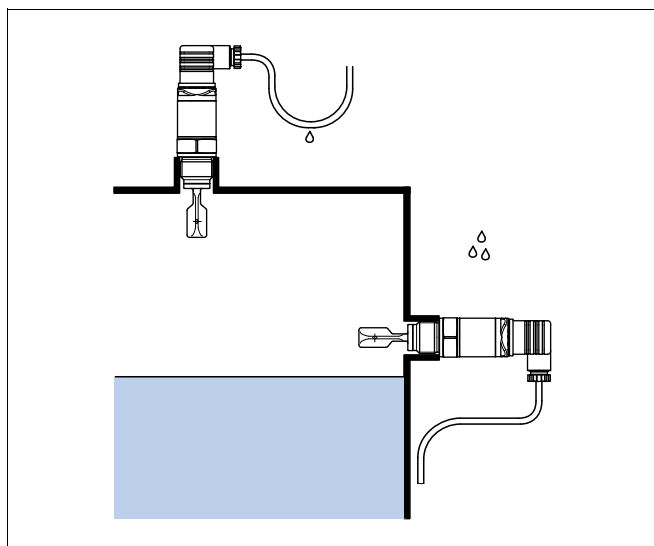



Figura 4: Accorgimenti per evitare infiltrazioni d'umidità

Trasporto	Per spostare il VEGASWING 51 non afferrate mai il diapason.
Pressione/Vuoto	<p>In presenza di sovrappressione o depressione ermetizzate l'attacco di processo con una guarnizione resistente al prodotto.</p> <p>La massima pressione ammessa è indicata nei "<i>Dati tecnici</i>" oppure sulla targhetta d'identificazione del sensore.</p>
Maneggiamento	<p>L'interruttore di livello a vibrazione è uno strumento di misura e deve essere maneggiato con la necessaria cura. Una deformazione dell'elemento vibrante danneggia irrimediabilmente l'apparecchio.</p> <p> Attenzione: Non usate la custodia per avvitare! Serrando a fondo potreste danneggiare il meccanismo di rotazione.</p> <p>Avvitate, usando il dado esagonale sopra la filettatura.</p>

4.2 Indicazioni di montaggio

Prodotti appiccicosi	<p>Nel caso di montaggio orizzontale su prodotti appiccicosi e viscosi eviterete formazioni di depositi sui rebbi del diapason, posizionandoli di taglio. La posizione del diapason è identificata con un contrassegno sul dado esagonale del VEGASWING 51, che vi permette di controllare la posizione del diapason durante l'avvitamento. Quando il dado esagonale poggia sulla guarnizione piatta, è sufficiente eseguire ancora un mezzo giro della filettatura per ottenere la giusta posizione di montaggio.</p> <p>Nel caso di prodotti appiccicosi e viscosi il diapason deve sporgere completamente libero dentro il serbatoio, per evitare depositi di prodotto. I tronchetti per flange e i tronchetti a saldare non dovrebbero perciò superare una determinata lunghezza.</p>
-----------------------------	---

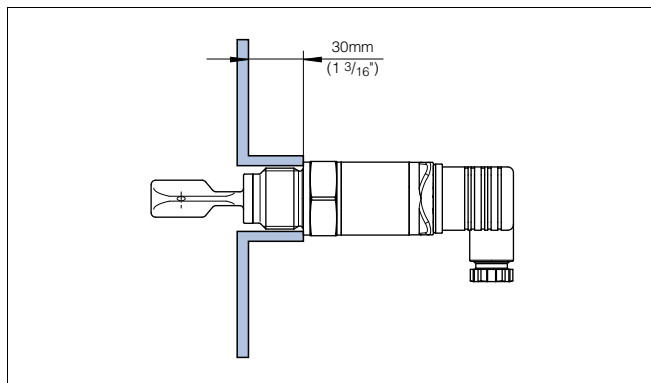


Figura 5: Prodotti appiccicosi

Flusso di carico del prodotto

L'installazione del VEGASWING 51 nel flusso di carico può provocare errori di misura. Montate perciò il VEGASWING 51 sul serbatoio, in un posizione lontana da influenze di disturbo, provocate per es. da bocchettoni di carico, agitatori, ecc.

Correnti

Per evitare che il diapason del VEGASWING 51 opponga troppa resistenza durante i movimenti del prodotto, sistematelo in modo che i rebbi risultino paralleli al movimento stesso.

5 Collegamento all'alimentazione in tensione

5.1 Preparazione del collegamento

Rispettare le normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione

Cavo di collegamento

Il collegamento dell'apparecchio si esegue con un normale cavo bifilare senza schermo. Il cavo schermato deve essere usato se si prevedono induzioni elettromagnetiche superiori ai valori di prova della EN 61326 per settori industriali.

Usate il cavo a sezione circolare. Selezionate il diametro del cavo in base al tipo di connettore, per garantire la tenuta stagna del pressacavo.

- Connettore a valvola ISO 4400, \varnothing 4,5 ... 7 mm
- Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo (IDC), \varnothing 5,5 ... 8 mm

Pressacavi

Usate un cavo a sezione circolare e serrate a fondo il pressacavo.

L'impermeabilizzazione del pressacavo è particolarmente importante in caso di montaggio all'aperto, su serbatoi refrigerati o in ambienti esposti alla formazione di umidità, nei quali per es. si esegue la pulizia con vapore o alta pressione.

5.2 Schema elettrico

Le custodie

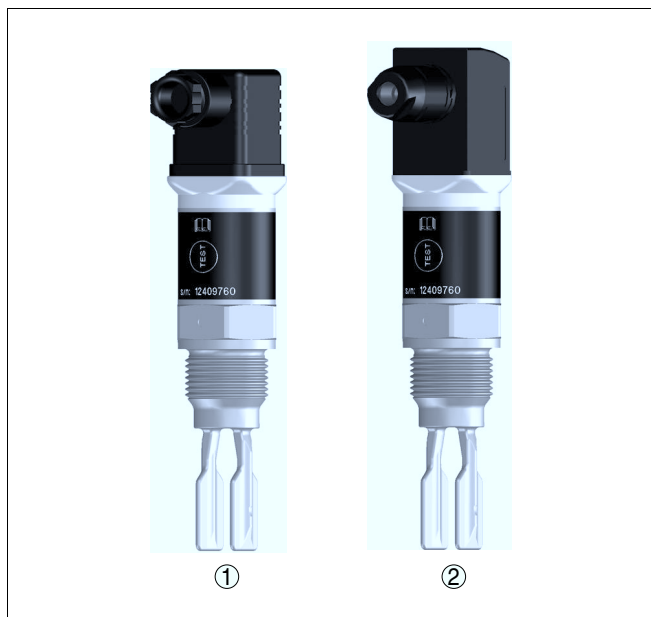


Figura 6: Le differenti tecniche di collegamento

- 1 Connettore a valvola ISO 4400
- 2 Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

Modelli di connettore

Connettore a valvola ISO 4400

Per questo tipo di collegamento potete usare un normale cavo bifilare a sezione circolare. Diametro del cavo 4,5 ... 7 mm, protezione IP 65.

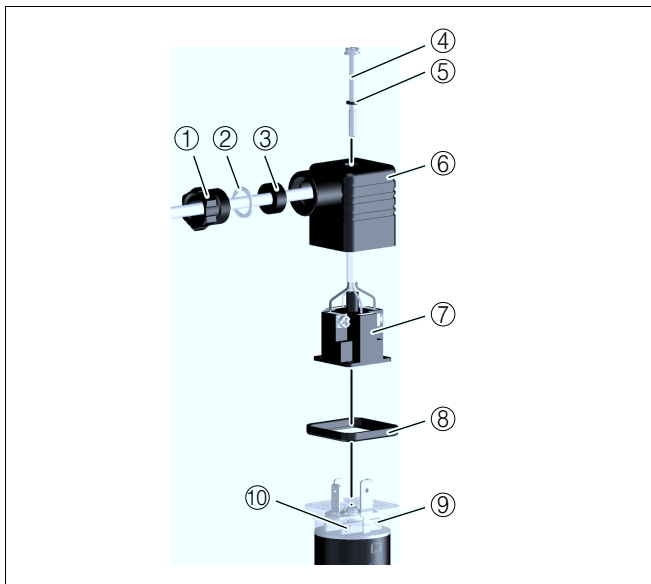


Figura 7: Collegamento del connettore a valvola ISO 4400

- 1 Vite di pressione
- 2 Rondella di spinta
- 3 Anello di tenuta
- 4 Viti di fissaggio
- 5 Rondella di tenuta
- 6 Custodia del connettore
- 7 Unità di connessione
- 8 Guarnizione profilata
- 9 Spia luminosa
- 10 VEGASWING 51

Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

Questa variante di connettore consente l'impiego di un cavo standard a sezione circolare. Non è necessaria la spelatura dei fili interni, in quanto all'avvitamento il connettore unisce automaticamente i fili. Diametro del cavo 5,5 ... 8 mm, grado di protezione IP 67.

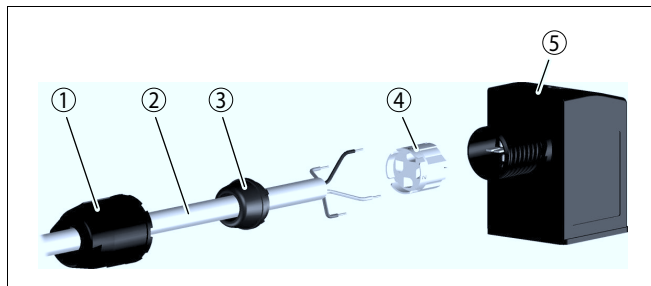


Figura 8: Collegamento del connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

- 1 Dado di raccordo
- 2 Cavo
- 3 Anello di tenuta
- 4 Morsettiera
- 5 Custodia del connettore

Interruttore statico

Vi consigliamo di collegare il VEGASWING 51 in modo che il circuito elettrico d'intervento sia aperto nel caso di segnalazione di soglia, rottura del cavo o avaria (condizione sicura).



Attenzione:

L'apparecchio non deve essere messo in funzione senza inserire un carico, poiché un collegamento diretto alla rete danneggia l'unità elettronica. Non idoneo al collegamento a ingressi PLC a bassa tensione.

Esempi di applicazioni tipiche:

- Resistenza di carico a 24 V DC: 88 ... 1800 Ω
- Potenza nominale, relè 253 V AC: > 2,5 VA
- Potenza nominale, relè 24 V AC: > 0,5 VA

Consente il controllo diretto di relè, teleruttori, valvole elettromagnetiche, spie luminose, allarmi acustici, ecc.

L'autoconsumo, dopo il disinserimento del carico, scende brevemente sotto 1 mA, in modo da provocare un sicuro diseccitamento dei teleruttori, la cui corrente di mantenimento è superiore al costante autoconsumo dell'elettronica (3 mA).

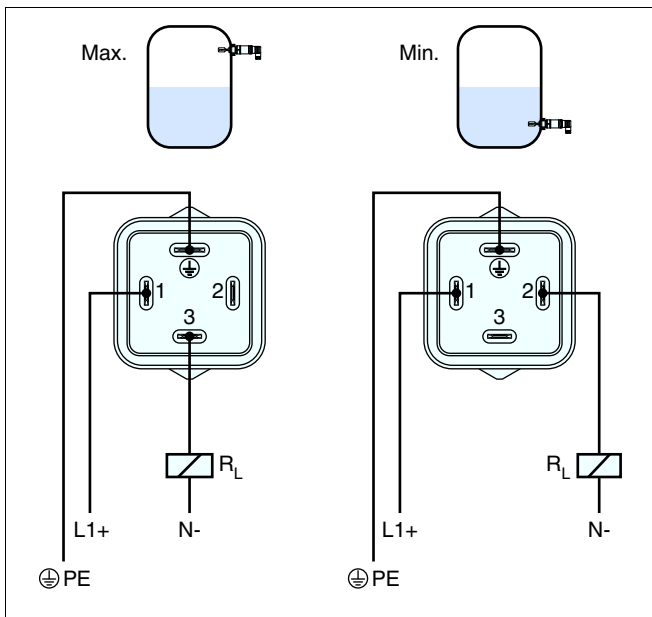


Figura 9: Schema elettrico, interruttore statico per connettore a valvola ISO 4400

PE Schutzerde

RL Resistenza di carico (teleruttori, relé, ecc.)

6 Messa in servizio

6.1 Indicazione stato di commutazione

La condizione d'intervento dell'elettronica può essere controllata tramite le spie luminose (LED) integrate nella parte superiore della custodia.

Le spie luminose hanno il seguente significato:

- Luce verde accesa - alimentazione in tensione allacciata
- Luce gialla accesa - elemento vibrante coperto
- La luce rossa si accende brevemente - test di funzionamento all'avvio dell'apparecchio (per 0,5 s)
- Luce rossa accesa - cortocircuito o sovraccarico nel circuito di carico (uscita sensore ad alta impedenza)
- Luce rossa lampeggiante - errore nell'elemento vibrante o sull'unità elettronica (uscita sensore ad alta impedenza)

6.2 Simulazione

Il VEGASWING 51 dispone di una funzione integrata di simulazione del segnale in uscita che può essere attivata magneticamente. Procedere nel modo seguente:

- Tenere il magnete di prova (accessorio) sul simbolo circolare con la scritta "TEST" sulla custodia dell'apparecchio

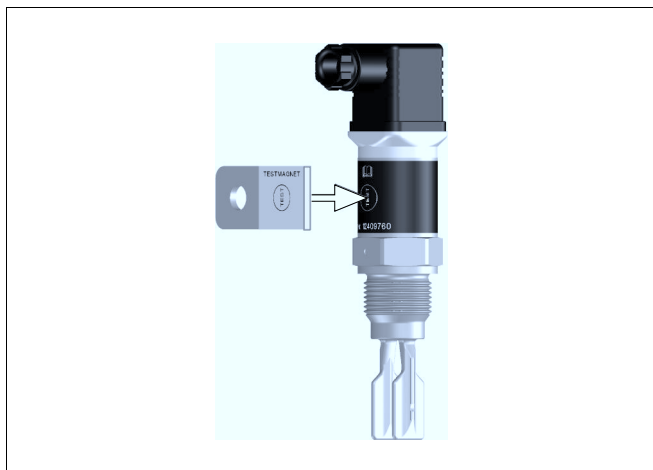


Figura 10: Simulazione del segnale in uscita

Il magnete di prova modifica l'attuale condizione d'intervento. Potrete controllare la variazione mediante spia luminosa. Tenete presente che durante la simulazione vengono attivati i dispositivi collegati a valle.

Se il VEGASWING 51 non commuta neppure dopo ripetuti tentativi col magnete di prova, controllate il connettore e i cavi di collegamento e riprovate. Se la funzione d'intervento non scatta, l'elettronica è difettosa. Sostituítela o spedite l'apparecchio in riparazione.



Avvertimento:

Una volta terminata la simulazione rimuovete il magnete di prova dalla custodia.

6.3 Tabella funzioni

La seguente tabella illustra le condizioni d'intervento in base al modo operativo impostato e al livello.

	Livello	Condizione d'intervento	Spia luminosa Gialla - stato di copertura	Spia luminosa Verde - indicazione di tensione	Spia luminosa Rossa - segnalazione di disturbo
Modo operativo max.		chiuso	○		○
Modo operativo max.		aperto			○
Modo operativo min.		chiuso			○
Modo operativo min.		aperto	○		○
Disturbo	qualsiasi	aperto	qualsiasi		

7 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi

7.1 Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

7.2 Eliminazione di disturbi

Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i guasti e le disfunzioni che eventualmente si presentassero.

Cause di disturbo

Il VEGASWING 51 vi offre la massima sicurezza funzionale. È tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi. Queste le possibili cause:

- Sensore
- Processo
- Alimentazione in tensione
- Elaborazione del segnale

Eliminazione dei disturbi

Controllate prima di tutto il segnale d'uscita. Ciò consente spesso di determinare ed eliminare le cause dei disturbi.

Hotline di assistenza 24 ore su 24

Se non si dovesse ottenere alcun risultato, chiamare la Service Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio è offerto in lingua inglese poiché è a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. È gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

Controllare segnale d'intervento

Errore	Causa	Rimedio
Spia luminosa verde spenta	Alimentazione interrotta	Controllate la tensione d'alimentazione e il collegamento del cavo
	Elettronica difettosa	Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione
Spia luminosa rossa accesa (uscita di intervento ad alta impedenza)	Errore nell'allacciamento elettrico	Allacciare l'apparecchio conformemente allo schema elettrico
	Cortocircuito o sovraccarico	Controllate il collegamento elettrico

Errore	Causa	Rimedio
Controllare l'eventuale presenza di adesioni e depositi sull'elemento vibrante e provvedere alla loro eliminazione	Spia luminosa rossa lampeggia (uscita di intervento ad alta impedenza)	Frequenza di vibrazione fuori specifica
		Controllare l'eventuale presenza di adesioni sull'elemento vibrante o sul tronchetto e provvedere alla loro eliminazione
Adesioni sull'elemento vibrante		
Elemento vibrante danneggiato	Controllare se l'elemento vibrante è danneggiato o fortemente corrosivo	

Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

A seconda della causa del disturbo e dei rimedi applicati, occorrerà eventualmente eseguire nuovamente le operazioni descritte nel capitolo "Messa in servizio".

7.3 Riparazione dell'apparecchio

Per richiedere la riparazione procedere come descritto di seguito.

Su Internet, alla nostra homepage www.vega.com sotto: "Downloads - Formulari e certificati - Modulo di riparazione" è possibile scaricare un apposito modulo (23 KB).

L'utilizzo del modulo ci consente di eseguire più velocemente la riparazione.

- Stampare e compilare un modulo per ogni apparecchio
- Pulire l'apparecchio e imballarlo a prova d'urto
- Allegare il modulo compilato e una eventuale scheda di sicurezza, esternamente, sull'imballaggio
- Richiedere alla propria filiale l'indirizzo al quale rispedire l'apparecchio da riparare. Sul sito www.vega.com sotto "Società - VEGA nel mondo" (Company - VEGA worldwide) sono riportati gli indirizzi di tutte le filiali.

8 Ampliamento

8.1 Sequenza di smontaggio

**Attenzione:**

Prima di smontare l'apparecchio assicurarsi che non esistano condizioni di processo pericolose, per es. pressione nel serbatoio, alte temperature, prodotti aggressivi o tossici, ecc.

Seguire le indicazioni dei capitoli "*Montaggio*" e "*Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedere allo stesso modo, ma nella sequenza inversa.

8.2 Smaltimento

L'apparecchio è costruito con materiali che possono essere riciclati dalle aziende specializzate. Abbiamo realizzato perciò un'elettronica che può essere facilmente rimossa, costruita anch'essa con materiali riciclabili.

Direttiva WEEE 2002/96/UE

Questo apparecchio non è soggetto alla direttiva WEEE 2002/96/UE e alle relative leggi nazionali. Consegnare l'apparecchio direttamente ad un'azienda specializzata nel riciclaggio e non usare i luoghi di raccolta comunali, che, secondo la direttiva WEEE 2002/96/UE, sono previsti solo per materiale di scarto di privati.

Un corretto smaltimento evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Materiali: vedi "*Caratteristiche tecniche*"

Se non è possibile smaltire correttamente il vecchio apparecchio, rivolgersi a Vega per l'eventuale restituzione e il riciclaggio.

9 Appendice

9.1 Caratteristiche tecniche

Dati generali

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali, a contatto col prodotto

– Diapason	316L
– Guarnizione di processo	Klingsil C-4400
– Attacchi di processo	316L

Materiali, non a contatto col prodotto

– Custodia	316L e resina PEI
------------	-------------------

Peso ca. 250 g (9 oz)

Attacchi di processo

– Filettatura gas, zilindrica (DIN 3852-A)	G½ A
– Filettatura gas americana, conica (ASME B1.20.1)	½ NPT

Coppia di serraggio - attacco di processo

– Filettatura G½ A, ½ NPT	50 Nm (37 lbf ft)
---------------------------	-------------------

Precisione di misura

Isteresi	ca. 2 mm (0.08 in) con montaggio verticale
Ritardo d'intervento	ca. 500 ms (on/off)
Frequenza di misura	ca. 1200 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente sulla custodia	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
Temperatura di trasporto e di stoccaggio	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Condizioni di processo

Pressione di processo	-1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)
Temperatura di processo	-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

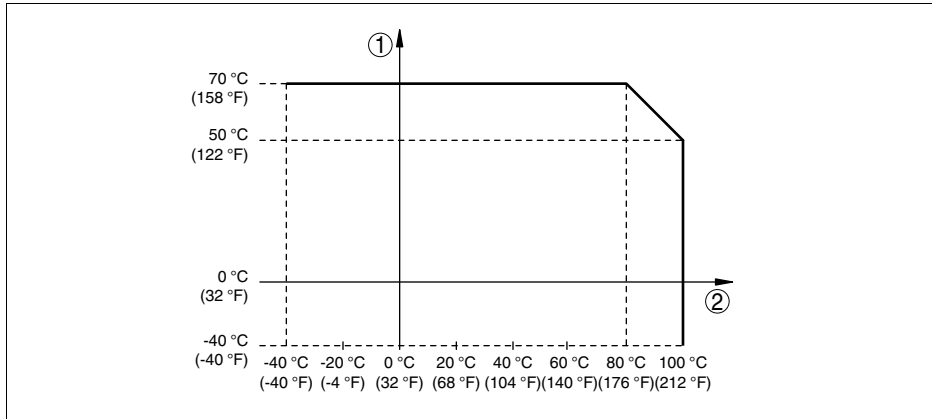


Figura 29: Relazione fra temperatura ambiente e temperatura di processo

1 Temperatura ambiente in °C (°F)

2 Temperatura di processo in °C (°F)

Viscosità - dinamica	0,1 ... 10000 mPa s
Velocità di scorrimento	max. 6 m/s con una viscosità di 1 mPa s
Densità	0,7 ... 2,5 g/cm ³ (0.025 ... 0.09 lbs/in ³)

Calibrazione

Collegamenti al connettore	Specifica vedi "Collegamento all'alimentazione in tensione"
Spie luminose (LED)	
– Verde	Alimentazione in tensione inserita
– Colore giallo	Elemento vibrante coperto
– Rossa	Disturbo

Grandezza in uscita

Uscita	Interruttore statico
Funzione di min./max. (commutazione attraverso il collegamento elettrico)	
– Max.	rilevamento di massimo livello e/o protezione di troppo-pieno/sicurezza di sovrappieno
– Min.	rilevamento di minimo livello e/o protezione contro il funzionamento a secco

Alimentazione in tensione

Tensione d'esercizio	20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 253 V DC
Autoconsumo	ca. 4,2 mA (attraverso il circuito di carico)
Corrente di carico	
– Min.	10 mA

- Max. 250 mA

Dati elettromeccanici

Connettore a valvola ISO 4400

- Sezione dei conduttori 1,5 mm² (0.06 in²)
- Diametro esterno del cavo 4,5 ... 7 mm (0.18 ... 0.28 in)

Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

- Sezione dei conduttori per sezione del conduttore 0,5 ... 1 mm² (0.02 ... 0.04 in²)
 - Diametro dei singoli fili > 0,1 mm (0.004 in)
 - Diametro d'un conduttore 1,6 ... 2 mm² (0.06 ... 0.08 in²)
 - Diametro esterno del cavo 5,5 ... 8 mm (0.22 ... 0.31 in)
 - Frequenza di collegamento 10 volte (sulla stessa sezione)
-

Protezioni elettriche

Grado di protezione

- Connettore a valvola ISO 4400 IP 65
- Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo IP 67

Categoria di sovratensione III

Classe di protezione I

Omologazioni

Gli apparecchi con omologazioni possono avere dati tecnici differenti a seconda del modello.

Per questi apparecchi è quindi necessario rispettare i relativi documenti d'omologazione, che fanno parte della fornitura dell'apparecchio o possono essere scaricati da www.vega.com via "VEGA Tools" e "serial number search" ed anche via "Downloads" e "Omologazioni".

9.2 Dimensioni

VEGASWING 51 - Esecuzione standard

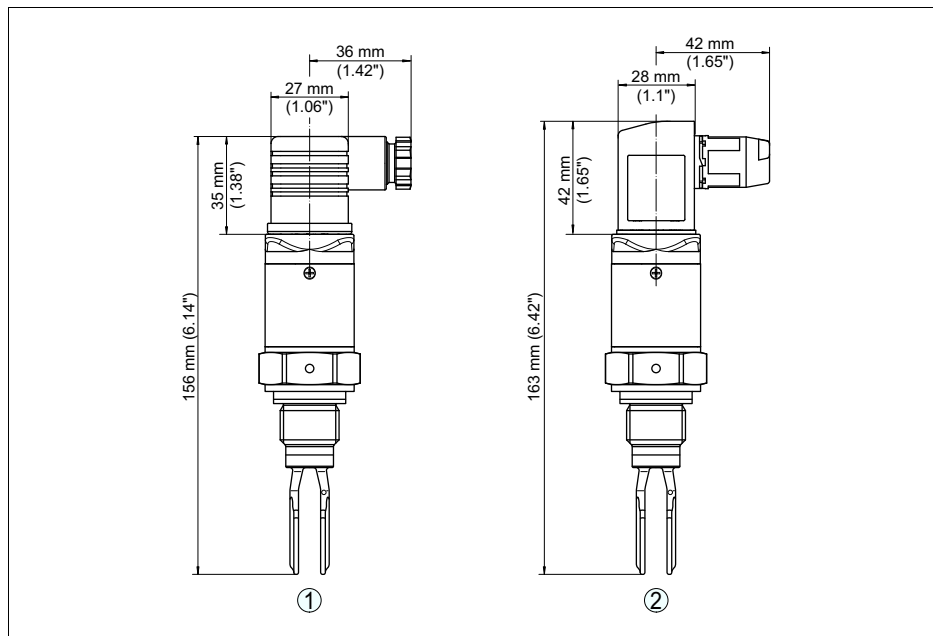


Figura 30: VEGASWING 51 - Esecuzione standard

- 1 Filettatura G $\frac{1}{2}$ A (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT (connettore a valvola ISO 4400)
- 2 Filettatura G $\frac{1}{2}$ A (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT (connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo)

9.3 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <http://www.vega.com>.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter <http://www.vega.com>.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <http://www.vega.com>.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.

Para mayor información revise la pagina web <http://www.vega.com>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность.

Дальнейшую информацию смотрите на сайте <http://www.vega.com>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

9.4 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.



Finito di stampare:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania
Telefono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
e-mail: info.de@vega.com
www.vega.com

VEGA Italia srl
Via Giacomo Watt 37
20143 Milano MI
Italia
Telefono +3902891408.1
Fax +3902891408.40
e-mail: info.it@vega.com
www.vegaitalia.it
www.vega.com



Le informazioni contenute in questo
manuale d'uso rispecchiano le conoscenze
disponibili al momento della messa in stampa.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011